



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Segretariato Regionale MiBACT per la Campania

VERBALE DI SOMMA URGENZA E CONSTATAZIONE
(art.148 del D.Lgs 50/2016 secondo le modalità dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016)

OGGETTO: Capua (CE) – Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis

PREMESSO che il giorno 16/05/2017, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la consueta visita in cantiere e su segnalazione del parroco e delle maestranze impegnate nelle attività di restauro, nell'area prospiciente la Chiesa e confinante con l'accesso alle aree di cantiere, ha constatato la presenza di frammenti di elementi lapidei e scaglie di mattoni prodotti da espulsioni superficiali e distacchi dai paramenti esterni del Campanile.

Si riscontra infatti in prossimità dell'adiacente torre campanaria una situazione di pericolo imminente che potrebbe interessare la pubblica incolumità, essendo di fatto il passaggio adiacente il campanile stesso l'unico accesso al piazzale e alla casa canonica del complesso basilicale.

Grazie all'utilizzo dell'adiacente ponteggio installato in corrispondenza del prospetto laterale destro della Chiesa, si è potuto meglio verificare lo stato di degrado della struttura campanaria, sia degli elementi lapidei delle partiture e decorazioni architettoniche di livello basamentale in pietra calcarea, sia del paramento murario del secondo ordine e del cornicione di coronamento.

Dagli esami a vista effettuati è emerso quanto di seguito riportato:

- la presenza di anomalie (fratture, scagliature e pronunciati fenomeni espulsivi) derivanti da elementi metallici ossidati di sostegno dei blocchi lapidei decorati del cornicione, oltre all'assenza di una specifica regola di disposizione dei suddetti elementi in ferro, alcuni dei quali probabilmente inseriti in occasione di precedenti interventi puntuali di riparazione;
- la presenza diffusa di microfratture della pietra calcarea che favoriscono la penetrazione delle acque battenti con conseguente cristallizzazione di sali e perdita di coesione del materiale anche a causa del susseguirsi di bruschi fenomeni di dilatazione e contrazione in occasione di accentuate escursioni termiche;
- la mancata manutenzione dei sistemi di regimentazione e smaltimento delle acque piovane che causa dilavamento lungo le superfici lapidee e del paramento laterizio, con infiltrazione delle acque meteoriche;
- la presenza diffusa di vegetazione infestante, anche di piante superiori, sul cornicione di coronamento e sulle parti maggiormente aggettanti, che con il suo apparato radicale è causa di fatturazione.
- a tale scopo è stato predisposto ordine di servizio in pari data per la procedere ad horas alla predisposizione delle opere per la messa in sicurezza dell'area;

PER TUTTO QUANTO SOPRA

Ricorrendo il caso di cui all' art. 148 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 es. m. i. e secondo le modalità dell'art. 163 del medesimo decreto (“...circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio...”), la sottoscritta, in qualità di tecnico che per primo è intervenuto il loco effettuando le constatazioni, considerata l'urgenza a provvedere,

DISPONE

All'impresa “Vincenzo Modugno srl Costruzioni – Restauri” con sede in Capua (CE) alla Via Roma n.50-81043, presente in loco con maestranze, materiali e mezzi d'opera in quanto

attualmente impegnata nei lavori che interessano la Basilica, l'esecuzione ad horas delle opere di seguito riportate.

- Messa in sicurezza dell'area;
- Transennatura del campanile lungo il percorso degli operai verso la zona degli apprestamenti di cantiere;
- Installazione di ponteggi, presidi di contenimento e protezione a doppia altezza (mantovane) atte ad evitare la caduta al suolo di elementi deteriorati e fratturati che possano essere causa di danni al personale impegnato nell'appalto principale.

Tutte le opere di cui al presente verbale sono stimate in circa € 40.000,00, saranno descritte nel dettaglio e ne sarà calcolato l'importo complessivo nella perizia di spesa, da inviare all'approvazione del Legale Rappresentante della Stazione Appaltante ai fini della copertura della spesa.

Il presente verbale redatto ai sensi dell'art. 148 del Dlgs 50/2016 secondo le modalità dell'art. 163 del medesimo decreto, viene trasmesso, con le procedure di cui alla citata normativa, al Legale Rappresentante della Stazione Appaltante per il seguito di competenza.

Il presente verbale, redatto in triplice esemplare, vale a tutti gli effetti come consegna dei lavori, nelle more della redazione di specifico atto.

Capua, 16/05/2017

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

Il Direttore dei Lavori
Arch. Anna Capuano

Per accettazione
L'Impresa
Vincenzo Modugno srl
Costruzioni - Restauri

VISTO il Responsabile del Procedimento
(arch. Catello Pasinetti)

